




## Epoxy Universal

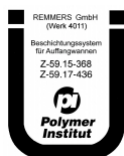

Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitatavad pakendid			
	Pakendi kaal	5 kg	10 kg	30 kg
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	06	11	31
	Artikli number			
	5590	■	■	■
	5592	■	■	■

**Kasutusala**

- [AW\_GR\_41]
- [AW\_GR\_42]
- [AW\_GR\_200]

**Omadused**

- Staatiliselt pragusid kattev
- Keemiliselt koormatav
- Määritav ja pihustatav
- Lahustit sisaldav



**Sertifikaat**


- [Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-59.17-436](#)
- [Übereinstimmungszertifikat Z-59.17-436](#)

**Töö ettevalmistamine**

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema kande-, stabiilsete mõõtetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta. Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm<sup>2</sup> (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm<sup>2</sup>), survetugevus vähemalt 25 N/mm<sup>2</sup>. Üldise ehitusjärelvalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelvalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

- **Ettevalmistamine**  
Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.  
[U2\_B\_18]  
[U2\_B\_17]

## Ettevalmistamine



### ■ **Kombineeritud anum**

Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).  
Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).  
Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.  
Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.  
Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.  
[ZBK\_B\_7]

Valmissegu kanda kohe pärast valmimist täielikult ettevalmistatud pinnale selleks mõeldud vahenditega.

## Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

### ■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni max +25 °C.  
Materjali tuleb pärast paigaldamist kaitsta vähemalt 48 tundi otsese vee ja niiskuse mõjude eest.  
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80 %.  
Aluspinna temperatuur peab kasutamise ja kuivamise ajal olema vähemalt +3 °C üle kastepinna temperatuuri.

### ■ **Kaetav (+20 °C)**

Tööetappide vaheline ooteaeg vähemalt 12 tundi ja maks. 48 tundi,  
Ehitusobjektist tulenevate pikemate ooteaegade korral lihvide enne järgmist etappi kuni valgendumiseni.

Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

## Pealekandmine

### ■ **Pinnakatte**

Kanda materjal ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate töövahenditega, nt epoksiidirulliga, ühtlaselt laiali.  
[AB\_B\_41]

## Juhised

Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

[H\_B\_37]

[H\_B\_38]

Pinna parandused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

[H\_B\_39]

Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

## Töövahendid/puhastamine




Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamisemeetmeid.

## Ladustamine/säilivusaeg



Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) või vähemalt 24 kuud (komp. B).

## Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!

Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja brošüürist „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).

## Isikukaitsevahendid

Need andmed leiate kehtivatest ohutuskaartidest või küsige vastavad andmed kutseühingutest.

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

## Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

## VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 500 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.